

# **EOT-2**



Diese Kurzanleitung zeigt die nötigen Einstellungen und Schritte in WinPC-NC um das Tangentialmesser einzurichten.



## Aktivierung der 4. Achse als Tangentialachse

Schnittstellen Geschwindigkeiten	Signale/Zeiten	Maschine
Makros aktiv Digitalisieren aktiv Rundgravur aktiv V 4. Achse aktiv V Tangentialachse aktiv Autom.Wechsler aktiv Autom.Wechsler aktiv Autom.Wechsler mit 4.Achse Längenmessung und -kompensation Tasterblock aktiv Doppel-/Mehrfachkopf Fehlermeldungen I181-I190 Brenn-/Plasma-Schneiden 3D Drucken	Systi rt aktiv	AchsenXYZ Achse 4 Maße Signalassist Funktionen

Unter Parameter / Maschine / Funktionen müssen die beiden markierten Haken gesetzt werden.

Danach muss WinPC-NC neugestartet werden!



Funktion "Tangentialschneiden" aktivieren

Schnittstellen	Geschwindigkeiten	Signa	ale/Zeiten	Maschine
Werkzeuge	Datenformat	Koord	inaten	Sonstige
Rundachse				
Y-Achse ist Rund	achse			
Durchmesser	+0.00	mm		
Tangential-Schneid	den		Tangential-Scl	nneiden
Tangentialachse	nutzen	<b>V</b>	In alle Werk	zeuge
Winkel für Stopp	(Grad) +10.00		C gerade V	Verkzeuge Werkzeuge
Winkel für Aushel	oen (Grad) +45.00			, noncougo
Höhe Ausheben	+3.00	mm		
Ausheben mit PU	/PD		Rundachs	e/T-Schneider
Drehung max 360	Grad	Г	Маве	Nutzen

Das markierte Häkchen muss dafür gesetzt werden.

Die drei Werte darunter sind Standardwerte, die je nach Anwendung angepasst werden können.

#### Winkel für Stopp (Grad)

Bis zu diesem Winkel fährt die Maschine mit dem Messer ohne Anzuhalten durch. Ab diesem Wert hält der Vorschub an, damit das Messer sich drehen kann und fährt dann erst weiter.

#### Winkel für Ausheben (Grad)

Ab diesem Winkel hält der Vorschub an, fährt mit dem Messer aus dem Material, dreht sich und fährt dann wieder ins Material und fährt anschließend weiter.

#### Höhe Ausheben

Gibt an wie weit das Messer aus dem Material herausfährt.



#### Einstellungen für die 4. Achse vornehmen

Werkzeuge	Datenformat	Koordinaten	Sonstige
Schnittstellen	Geschwindigkeiten	Signale/Zeiten	Maschine
Achsparameter Achsauflösung	Sc	hritt/U	Achse enzfahrt 4.Achse
Weg pro Umdrehung	, <u> </u> 360.000 ∘∕L	J Progra	ammierbar als
Referenzoffset	+5.00 +	C	-
max.Geschwindigke	it 120.00 */s		
max.Start/Stopp-Ge	schw1.00 */s	\$	AcheenW
kürzeste Rampe	_100 ms	:	Acriservit
manuell Fahren, sch	n./lang120.00	50.00 •/s	Achse 4
Referenzfahrt, Such	/Frei10.00	_1.00 •/s	Маве
Fahrtrichtung invertie	eren Ja 💌 Nullfal	hrt 4.Achse zuletzt	▼ Signalassis
Referenzschalter an	Ende neg. 💌	Nullpunkt +0.00	Funktione

Die dargestellten Werte sind Standardwerte und können so wie dargestellt übernommen werden.

Mit dem Referenzoffset kann man das Messer nach der Referenzfahrt in die gewünschte Richtung setzen. Idealerweise steht die Schneide des Messers danach Richtung X+ der Maschine!



#### Zuordnung der nötigen Signale in den Parametern

Die Zuordnung der Signale erfolgt unter Maschine - Signalassistent.

Schnittstellen	Geschwindigkeiten	Signale/Zeiten	Maschine
Eingänge	Leitung 🔥	Sign	al-Assister
1236 Refschalter Y	LPT1 Pin12 inv		
1237 Refschalter Z	LPT1 Pin10 inv	C USB ST	
1238 Refschalter 4	LPT1 Pin15 inv	C USB nc100	
1239 Endschalter X-	n/a	C CPU	
1040E 1 1 1 1 1	_ · · · · ·	C CPULEA160802	
n/a _	Ubernehmen	C CPU+LPT2	
Ausgänge	Leitung 🔨	C CPU+LPT2 BiDi	AchsenXY2
Q115 Ausgang M87	n/a	Portadressen	Achse 4
Q219 Toggle/Bereit	LPT1 Pin16	LOT1 000	
Q218 Drehzahl PWM	LPT1 Pin17	LPTT 1000 nex	Маве
Q217 Profi-konstGeschw	n/a v	LPT2 LPT2 hex	Signalassis
n/a	- Übernehmen	Signalpins testen	Funktioner

Um auch eine Referenzfahrt des Moduls durchführen zu können, muss dafür der richtige Pin zugewiesen werden.

Dem Eingang "I238 Refschalter 4" wird dafür das Signal des Tangentialmessers zugewiesen "LPT1 PIN15inv".

Für die Oszillation des EOT-2 muss der LPT1 PIN17 unter "Q218 Drehzahl PWM" vergeben sein. Dies ist allerdings eine Standardeinstellung und sollte bereits eingetragen sein!



#### Geschwindigkeit Oszillationshub einstellen

Bei diesem oszillierenden Tangentialschneidemodul ist es möglich die Anzahl der Hübe (Drehzahl) einzustellen. Dazu ist die Standarddrehzahl und Maximaldrehzahl einzustellen.

Werkzeuge	Date	enformat	K	oordinaten		Sonstige
Schnittstellen	Gesch	windigkeiten	9	ignale/Zeite	n	Maschine
		×	Y	z		AchsenXY
Maschinenparame	ter					
Achsauflösung		_2000	_2000	_2000 9	chritt/U	
Weg pro Umdreł	nung	_10.000	_10.000	6.000	mm/U	
max.Geschwindi	gkeit	_120.00	_120.00	30.00	mm/s	
max.Start/Stopp	Geschw.	3.20	3.20	3.20	mm/s	
kürzeste Rampe		_700	_700	_700	ms	AchsenXY
Fahrtrichtung inv	ertieren	Ja 🔻	Nein 👻	Nein 👻		Achse 4
Referenzschalte	ramEnde	neg. 💌	neg. 💌	neg. 💌	Ende	
		-	-			Маве
Referenz-Reiher	nfolge	z-y-x	<b>_</b>			Signalassi
Maximale Spinde	eldrehzahl	7000				-
						Funktione

Unter Parameter / Maschine / Achsen XYZ bei maximaler Spindeldrehzahl "7.000" eintragen.

Werkzeuge	Datenformat		Koordinaten		Sonstige
Schnittstellen	Geschwindigkeiter	1	Signale/Zeiten		Maschin
		×	Y	z	
Geschwindigkeiter	n				-
Eilgeschwindigke	eit	30.00	30.00	20.00	mm/s
manuell Fahren,	schnell	30.00	30.00	20.00	
manuell Fahren,	langsam	2.00	5.00	0.50	
Referenzfahrt, su	ichen	5.00	5.00	5.00	
Referenzfahrt, fre	eifahren	1.00	1.00	1.00	mm/s
Umschaltzeit	[	_300			
Spindeldrehzahl	standard	3500			
Geschwindigkeit	soverride zurücksetzen	Neue Date	i <u>-</u>	]	

Unter Parameter / Geschwindigkeiten bei Standard-Spindeldrehzahl "3.500" eintragen.



## **Einstellungen Datenformat**

Unter Parameter / Datenformat müssen die 3 markierten Häkchen gesetzt werden um die Drehzahlen und Geschwindigkeiten direkt in WinPC-NC einstellen zu können

Schnittstellen	Geschwindigkeiten	Signale/Zeiten	Maschine
Werkzeuge	Datenformat	Koordinaten	Sonstige
Datenformat	HPGL	- MultiCAM - DIN/ISO - N	ICP
HPGL		Nullfahrt (PA0,0 / G0 X0 1	/0) igonieren
C Bohren 1		)rehzahl in Datei ignoriere	en
C Bohren 2	V 6	ieschwindigkeiten in Dat	ei ignorieren
C DIN/ISO	DIN/IS	50	
C MultiCAM (3D)	<b>▼</b> Z	 Z-Koordinaten invertieren	
C MultiCAM (2D)		602/03 - Kreisparameter I	/J/K absolut
C ISEL NCP	E A	usgänge mit M-Befehlen	E
C PostScript (EPS,	Al)		
C DXF (2D)	Achs	en spiegeln	EXEY
C WinPC-NC Data	X/Y-	Achsen drehen	0 -
Format automatisch id	lentifizieren		
NC-Programm-Fenster			

Nach diesen Einstellungen ist das Tangentialmesser komplett eingestellt und betriebsbereit.



#### Kundenservice

Für technische Auskünfte steht Ihnen unser Kundenservice zur Verfügung:

Adresse	CNC-STEP e.K. Siemensstraße 13-15 D-47608 Geldern	
Telefon	+49 (0)2831/91021-50	(Mo Fr. 07.00 - 15.00 Uhr)
Mobil	+49 (0)2831/91021-20 Nur in dringenden Fällen	(Mo Do. 15.30 - 18.00 Uhr)
Telefax	+49 (0)2831/91021-99	
E-Mail	support@cnc-step.de	
Internet	www.cnc-step.de	

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice per E-Mail oder Telefon. Wir beraten Sie gerne.

Zahlreiche Anregungen und Informationen finden Sie auch auf unserer Internetseite:

# www.cnc-step.de